


Rogue

ET 201iP PRO

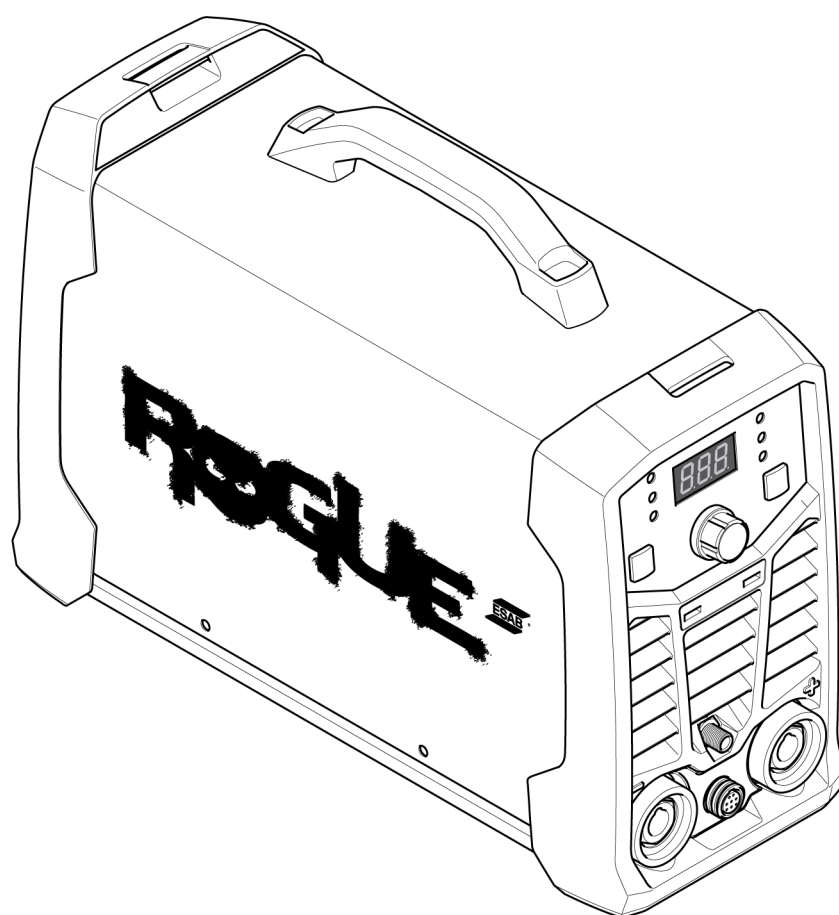

Instrukcja obsługi



EU DECLARATION OF CONFORMITY

According to:

The Low Voltage Directive 2014/35/EU; The EMC Directive 2014/30/EU;
The RoHS Directive 2011/65/EU; The Ecodesign Directive 2009/125/EC

Type of equipment

Arc welding power source

Type designation

ET 201iP Pro from serial number HA430 YY XX XXXX
X and Y represents digits, 0 to 9 in the serial number, where YY indicates year of production.

Brand name or trademark

ESAB

Manufacturer or his authorised representative established within the EEA

ESAB AB
Lindholmsallén 9, Box 8004, SE-402 77 Göteborg, Sweden
Phone: +46 31 50 90 00, www.esab.com

The following EN standards and regulations in force within the EEA has been used in the design:

EN IEC 60974-1:2022+A11:2022+A12:2023	Arc Welding Equipment - Part 1: Welding power sources
EN IEC 60974-3:2019	Arc Welding Equipment - Part 3: Arc striking and stabilizing devices
EU reg. no. 2019/1784	Ecodesign requirements for welding equipment pursuant to Directive 2009/125/EC
EN IEC 60974-10:2021:	Arc Welding Equipment - Part 10: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements

Additional Information:

Restrictive use, Class A equipment, intended for use in locations other than residential.
ET 201iP Pro is part of the ESAB Rogue product family.

By signing this document, the undersigned declares as manufacturer, or the manufacturer's authorised representative established within the EEA, that the equipment in question complies with the safety and environmental requirements stated above.

Place/Date

Signature

Göteborg
2024-09-04

Peter Burchfield
General Manager, Equipment Solutions



1	BEZPIECZEŃSTWO	4
1.1	Znaczenie symboli	4
1.2	Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa	4
2	WPROWADZENIE	8
2.1	Wypożyczenie	8
3	DANE TECHNICZNE	9
4	INSTALACJA	11
4.1	Lokalizacja	11
4.2	Instrukcja podnoszenia	11
4.3	Zasilanie sieciowe	12
5	EKSPLOATACJA	14
5.1	Złącza i elementy sterujące	14
5.2	Przyłączanie przewodów spawalniczego i masowego	14
5.3	Włączanie/wyłączanie zasilania	15
5.4	Sterowanie wentylatorem	15
5.5	Zabezpieczenie termiczne	15
5.6	Funkcje i symbole	15
5.7	Panel ustawień	17
5.8	Przystawka zdalnego sterowania	18
6	KONSERWACJA	19
6.1	Rutynowa konserwacja	19
6.2	Czyszczenie źródła prądu	19
7	USUWANIE USTEREK	21
8	ZAMAWIANIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH	23
	SCHEMAT	24
	NUMERY ZAMÓWIENIOWE	25
	AKCESORIA	26

1 BEZPIECZEŃSTWO

1.1 Znaczenie symboli

Użyte w dalszej części niniejszej instrukcji oznaczają: Uwaga! Należy mieć się na baczności!

**NIEBEZPIECZEŃSTWO!**

Oznacza bezpośrednie zagrożenia, które, jeśli nie uda się ich uniknąć, będą skutkować odniesieniem bezpośrednich, poważnych obrażeń ciała lub śmiercią.

**OSTRZEŻENIE!**

Oznacza potencjalne zagrożenia, które mogą skutkować odniesieniem obrażeń ciała lub śmiercią.

**PRZESTROGA!**

Oznacza zagrożenia, które mogą skutkować odniesieniem niewielkich obrażeń ciała.

**OSTRZEŻENIE!**

Przed użyciem należy przeczytać ze zrozumieniem instrukcję obsługi, wszystkie oznaczenia, przepisy BHP oraz karty charakterystyki (SDS).



1.2 Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Użytkownicy urządzeń firmy ESAB ponoszą odpowiedzialność za stosowanie odpowiednich środków ostrożności przez osoby używające lub znajdujące się w pobliżu tych urządzeń. Środki ostrożności muszą spełniać wymagania stawiane tego rodzaju urządzeniom spawalniczym. Poza standardowymi przepisami dotyczącymi miejsca pracy należy przestrzegać następujących zaleceń.

Wszelkie prace powinny być wykonywane przez przeszkolony personel, dobrze znający zasady działania urządzenia. Nieprawidłowa obsługa urządzenia może prowadzić do sytuacji niebezpiecznych, a w rezultacie do obrażeń operatora oraz uszkodzenia sprzętu.

1. Każdy, kto używa urządzenia, powinien znać:
 - zasady jego obsługi
 - lokalizację wyłączników awaryjnych
 - jego działanie
 - odpowiednie środki ostrożności
 - zasady spawania i cięcia lub innego typu eksploatacji urządzenia
2. Operator powinien dopilnować, aby:
 - w momencie uruchamiania urządzenia w jego pobliżu nie było żadnych osób nieupoważnionych
 - w chwili zajarzania łuku lub rozpoczęcia prac przy użyciu urządzenia wszystkie osoby były odpowiednio zabezpieczone
3. Miejsce pracy powinno być:
 - odpowiednie do określonego celu
 - wolne od przeciągów
4. Sprzęt ochrony osobistej:
 - Należy zawsze stosować zalecany sprzęt ochrony osobistej, taki jak okulary ochronne, odzież ognioodporna, rękawice ochronne
 - Nie należy nosić żadnych luźnych elementów odzieży, takich jak szaliki, bransolety, pierścionki itp., które mogłyby o coś zahaczyć lub spowodować poparzenie

5. Ogólne środki ostrożności:

- Upewnić się, że przewód masowy jest podłączony prawidłowo
- Prace na urządzeniach wysokiego napięcia **mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka**
- Odpowiedni sprzęt gaśniczy musi być wyraźnie oznaczony i znajdować się w pobliżu.
- W trakcie pracy urządzenia **nie** wolno przeprowadzać jego smarowania ani konserwacji

W przypadku wyposażenia w chłodziwę ESAB

Używać jedynie chłodziwa zatwierdzonego przez ESAB. Niezatwierdzone chłodziwo może uszkodzić sprzęt i stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa produktu. W przypadku wystąpienia uszkodzenia tego typu wszystkie postanowienia gwarancyjne ESAB przestają obowiązywać.

Aby uzyskać informacje na temat składania zamówień, patrz rozdział „AKCESORIA” w instrukcji obsługi.

**OSTRZEŻENIE!**

Spawanie i cięcie łukowe może stwarzać zagrożenie dla operatora i innych osób. Podczas spawania lub cięcia należy stosować odpowiednie środki ostrożności.

**PORAŻENIE PRĄDEM ELEKTRYCZNYM — może skutkować śmiercią**

- Przeprowadzić montaż i uziemienie urządzenia spawalniczego zgodnie z instrukcją obsługi.
- Nie dotykać elementów pod napięciem ani elektrod odsłoniętą skórą, w mokrych rękawicach lub w mokrej odzieży.
- Odizolować się od obrabianego przedmiotu i ziemi.
- Upewnić się, że stanowisko pracy jest bezpieczne

**POLA ELEKTRYCZNE I MAGNETYCZNE — mogą być szkodliwe dla zdrowia**

- Spawacze z wszczepionymi rozrusznikami serca powinni przed rozpoczęciem spawania zasięgnąć opinii lekarza. Pole elektromagnetyczne może zakłócać pracę niektórych rozruszników.
- Narażenie na działanie pola elektromagnetycznego może też mieć inne skutki zdrowotne, które są nieznane.
- Spawacze powinni stosować się do następujących procedur, aby ograniczyć skutki narażenia na działanie pola elektromagnetycznego:
 - Poprowadzić elektrodę i przewody robocze po tej samej stronie ciała. Jeśli to możliwe, zabezpieczyć je taśmą klejącą. Nie stawać między uchwytem a przewodami roboczymi. W żadnym wypadku nie owijać przewodu spawalniczego ani roboczego wokół ciała. Ustawić źródło zasilania i przewody jak najdalej od ciała.
 - Przewód roboczy podłączać do przedmiotu obrabianego możliwie najbliżej obszaru spawania.

**GAZY I OPARY — mogą być szkodliwe dla zdrowia**

- Głowę należy trzymać poza zasięgiem gazów.
- Stosować wentylację, odprowadzanie przy łuku lub obydwie zabezpieczenia, usuwając opary i gazy ze strefy oddychania i miejsca pracy.

**PROMIENIOWANIE ŁUKU — może powodować obrażenia oczu i poparzenia skóry**

- Chronić oczy i ciało. Stosować odpowiednią maskę spawalniczą i szkła filtrujące oraz nosić odzież ochronną.
- Chronić osoby znajdujące się w pobliżu, stosując odpowiednie ekrany lub zasłony.



HAŁAS — nadmierny hałas może uszkodzić słuch

Chronić uszy. Stosować słuchawki wyciszające lub inne zabezpieczenie.



CZĘŚCI RUCHOME — mogą powodować obrażenia ciała



- Wszystkie drzwi, panele, osłony i pokrywy powinny być zamknięte i bezpiecznie zamocowane.
- Tylko wykwalifikowani pracownicy powinni zdejmować osłony w przypadku konieczności wykonania konserwacji i usunięcia usterek.
- Nigdy nie zbliżać rąk, włosów, luźnej odzieży ani narzędzi do ruchomych części.
- Po zakończeniu serwisowania i przed uruchomieniem urządzenia spawalniczego należy zamontować panele lub pokrywy i zamknąć drzwi.



ZAGROŻENIE POŻAREM

- Iskry (rozpryski) mogą spowodować pożar. Upewnić się, że w pobliżu nie ma materiałów łatwopalnych.
- Nie używać na zamkniętych pojemnikach.



GORĄCA POWIERZCHNIA — części mogą spowodować poparzenia

- Nie dotykać części gołymi rękami.
- Przed przystąpieniem do pracy ze sprzętem należy odczekać pewien czas, aż ostygnie.
- Do obsługi gorących części należy używać odpowiednich narzędzi i/lub izolowanych rękawic spawalniczych, aby zapobiec oparzeniom.



PRZESTROGA!

Niniejszy produkt jest przeznaczony wyłącznie do spawania łukowego.




OSTRZEŻENIE!

Nie używaj źródła prądu do rozmrażania zamrożonych rur.



PRZESTROGA!

Urządzenia klasy A nie są przeznaczone do użytku w budynkach, gdzie zasilanie elektryczne pochodzi z publicznego niskonapięciowego układu zasilania. Ze względu na przewożone i emitowane zakłócenia, w takich lokalizacjach mogą występować potencjalne trudności w zapewnieniu kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń klasy A.

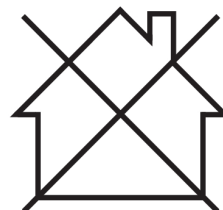


UWAGA!

Zużyty sprzęt elektroniczny należy przekazać do zakładu utylizacji odpadów!

Zgodnie z dyrektywą europejską 2012/19/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) oraz jej zastosowaniem w świetle prawa krajowego, wyeksploatowane urządzenia elektryczne i/lub elektroniczne należy przekazywać do zakładu utylizacji odpadów.

Jako osoba odpowiedzialna za sprzęt, operator ma obowiązek uzyskać informacje o odpowiednich punktach zbiórki odpadów.

Dodatkowych informacji udzieli lokalny dealer firmy ESAB.

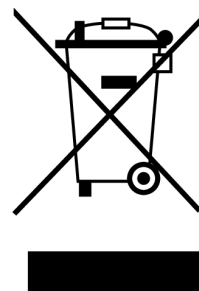

ESAB oferuje asortyment akcesoriów spawalniczych i sprzęt ochrony osobistej. Aby uzyskać informacje na temat składania zamówień, należy skontaktować się z lokalnym dealerem ESAB lub odwiedzić naszą stronę internetową.

2 WPROWADZENIE

Urządzenie **Rogue ET 201iP PRO** to oparte na falowniku źródło prądu przeznaczone do spawania następującymi metodami: MMA / SMAW / elektroda, impulsowe MMA, TIG / GTAW, impulsowe TIG i HF TIG.

Akcesoria firmy ESAB do tego produktu zostały opisane w rozdziale „AKCESORIA” niniejszej instrukcji.

2.1 Wyposażenie

Urządzenie **Rogue ET 201iP PRO** zawiera:

- Źródło prądu
- Zestaw przewodów z zaciskami roboczymi
- Uchwyt TIG / GTAW
- Przewód gazowy
- Instrukcję bezpieczeństwa
- Skróconą instrukcję obsługi

3 DANE TECHNICZNE

Rogue ET 201iP PRO		
Napięcie wyjściowe	230 V $\pm$ 15% 1~ 50/60 Hz	115 V $\pm$ 15% 1~ 50/60 Hz
Prąd pierwotny		
I _{max} MMA / SMAW / elektroda	30 A	29 A
I _{max} TIG / GTAW	19,5 A	24 A
Zapotrzebowanie na moc bez obciążenia w trybie oszczędzania energii	50 W	50 W
Zakres ustawień		
MMA / SMAW / elektroda	20–200 A	20–110 A
TIG / GTAW	10–200 A	10–140 A
Dopuszczalne obciążenie przy spawaniu MMA / SMAW / elektrodą		
25% cyklu pracy	200 A / 28 V	110 A / 24,4 V
60% cyklu pracy	129 A / 25,2 V	70 A / 22,8 V
100% cyklu pracy	100 A / 24 V	55 A / 22,2 V
Dopuszczalne obciążenie przy spawaniu TIG / GTAW		
25% cyklu pracy	200 A / 18 V	140 A / 15,6 V
60% cyklu pracy	129 A / 15,2 V	90 A / 13,6 V
100% cyklu pracy	100 A / 14 V	70 A / 12,8 V
Moc pozorna I ₂ przy prądzie maksymalnym	6,9 kVA	3,3 kVA
Moc czynna I ₂ przy prądzie maksymalnym	6,8 kW	3,26 kW
Współczynnik mocy przy prądzie maksymalnym		
TIG / GTAW	0,99	0,99
MMA / SMAW / elektroda	0,99	0,99
Sprawność przy prądzie maksymalnym		
MMA / SMAW / elektroda	82%	85%
TIG / GTAW	82%	85%
Napięcie obwodu otwartego U ₀ maks.		
VRD 35 V nieaktywne	78 V	78 V
VRD 35 V aktywne	<30 V	<30 V
Temperatura pracy	Od -10 do +40°C (od +14 do +104°F)	Od -10 do +40°C (od +14 do +104°F)
Temperatura transportu	Od -20 do +55°C (od -4 do +131°F)	Od -20 do +55°C (od -4 do +131°F)
Stałe ciśnienie akustyczne bez obciążenia	<70 dB	<70 dB

	Rogue ET 201iP PRO
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	403 × 153 × 264 mm (15,9 × 6 × 10,4 cala)
Masa	9,6 kg
Klasa izolacji transformatora	F
Stopień ochrony	IP23S
Klasa zastosowania	S

Zasilanie sieciowe $S_{sc\ min}$

Minimalna moc zwarciova w sieci według normy IEC 61000-3-12.

Cykl pracy

Cykl pracy to wyrażony w procentach okres dziesięciu minut, w trakcie którego można spawać lub ciąć przy określonym obciążeniu, nie powodując przeciążenia. Cykl pracy obowiązuje dla temperatury 40 °C / 104 °F lub niższej.

Stopień ochrony

Kod **IP** określa stopień ochrony zapewnianej przez obudowę przed wnikaniem ciał stałych lub szkodliwymi skutkami wnikania wody.

Urządzenie oznaczone kodem **IP23S** jest przeznaczone do użytku w pomieszczeniach i na zewnątrz; jednak nie należy go używać w czasie opadów.

Klasa zastosowania

Symbol S informuje, że źródło prądu jest przeznaczone do użytku w miejscach o zwiększonym zagrożeniu elektrycznym.

4 INSTALACJA


Montaż powinien zostać wykonany przez fachowca.

**PRZESTROGA!**

Niniejszy produkt jest przeznaczony do zastosowań przemysłowych. W gospodarstwie domowym może powodować zakłócenia radiowe. Do obowiązków użytkownika należy podjęcie odpowiednich środków ostrożności.

4.1 Lokalizacja

Źródło prądu należy umieścić w taki sposób, aby wloty i wyloty chłodzącego powietrza nie były zablokowane.

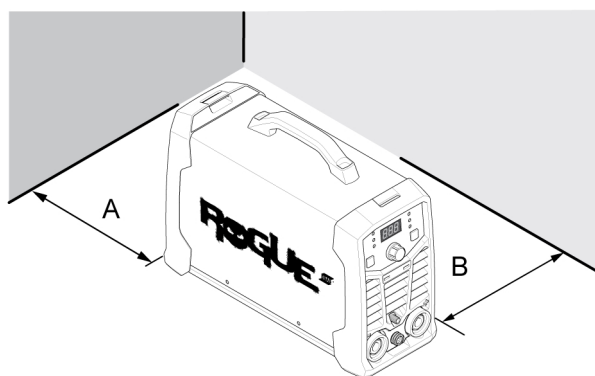

A. Minimum 200 mm (8 cali)

B. Minimum 200 mm (8 cali)

**OSTRZEŻENIE!**

Urządzenie należy unieruchomić — szczególnie jeśli podłoże jest nierówne lub pochyłe.

4.2 Instrukcja podnoszenia

Urządzenia są wyposażone w uchwyt do przenoszenia.


**OSTRZEŻENIE!**

Porażenie elektryczne może zabić. Nie dotykać części znajdujących się pod napięciem. Przed przemieszczeniem źródła prądu spawania należy odłączyć przewody wejściowe zasilania elektrycznego od linii zasilającej wyłączonej spod napięcia.

**OSTRZEŻENIE!**

Upadek urządzenia może spowodować poważne obrażenie ciała i uszkodzenie urządzenia.

Urządzenie należy podnosić, trzymając za uchwyt na górze obudowy.

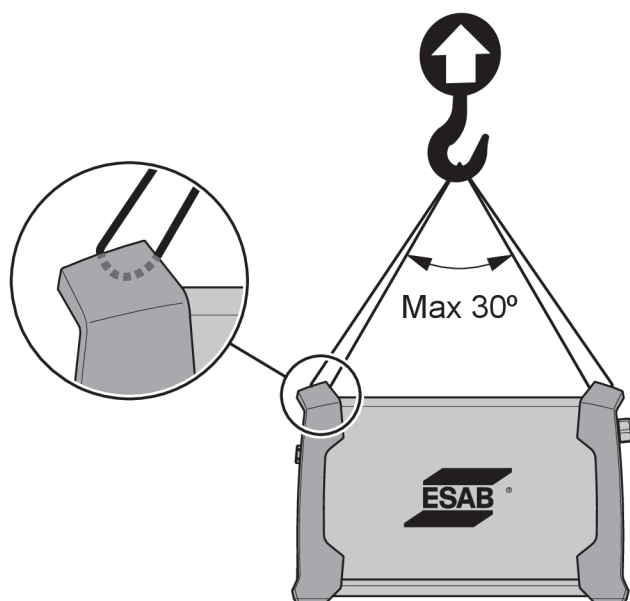

4.3 Zasilanie sieciowe




UWAGA!

Urządzenie **Rogue ET 201iP PRO** spełnia wymogi normy IEC 61000-3-12, pod warunkiem że moc zwarciova jest większa lub równa S_{scmin} w punkcie połączenia zasilania użytkownika i sieci publicznej. Instalator lub użytkownik urządzenia powinien dopilnować, aby urządzenie zostało podłączone tylko do zasilania o mocy zwarciovej większej lub równej S_{scmin} , kontaktując się w razie potrzeby z operatorem systemu rozdzielczego. Parametry techniczne zostały podane w rozdziale DANE TECHNICZNE.

Źródło zasilania zostanie automatycznie dostosowane do napięcia wejściowego. Upewnić się, że źródło zasilania jest zabezpieczone bezpiecznikiem o prawidłowej wartości znamionowej. Należy podłączyć przewód uziemienia ochronnego zgodnie z przepisami.

1. Tabliczka znamionowa z danymi dotyczącymi podłączenia zasilania.

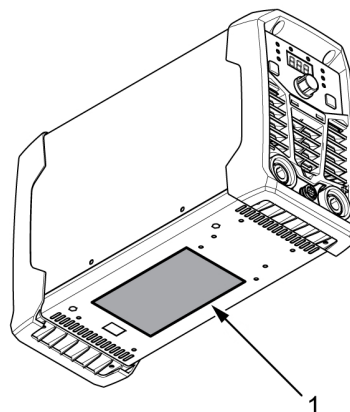

Zalecane bezpieczniki i minimalny przekrój przewodów dla urządzenia ET 201iP PRO		
Napięcie zasilania	230 VAC	115 VAC
Przekrój przewodu elektrycznego	2,5 mm ²	2,5 mm ²
Maksymalny prąd znamionowy I _{max}	30 A	29 A
MMA / SMAW / elektroda		

Zalecane bezpieczniki i minimalny przekrój przewodów dla urządzenia ET 201iP PRO		
I _{eff} MMA / SMAW / elektroda	15 A	14,5 A
Bezpiecznik przeciwprzepięciowy typu D MCB	20 A	20 A
Maksymalna zalecana długość przedłużenia przewodu	100 m	100 m
Minimalna zalecana wielkość przedłużenia przewodu	4 mm ²	4 mm ²

**UWAGA!**

Różne wersje urządzenia **Rogue ET 201iP PRO** są certyfikowane na różne napięcia wyjściowe. Aby dowiedzieć się więcej na temat specyfikacji używanego źródła zasilania, należy zapoznać się z tabliczką znamionową.

**UWAGA!**

Źródła prądu należy używać zgodnie z odpowiednimi przepisami lokalnymi.

Zasilanie z agregatów prądotwórczych

Źródło prądu może być zasilane przez różnego typu agregaty. Jednak niektóre z nich mogą nie zapewniać dostatecznej mocy dla prawidłowego działania źródła prądu spawania. Zalecane są agregaty z automatyczną regulacją napięcia (AVR) lub regulacją równorzędnego lub lepszego typu o mocy znamionowej 7 kW.

5 EKSPLOATACJA

Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dotyczące obsługi urządzenia znajdują się w rozdziale „BEZPIECZEŃSTWO” w niniejszej instrukcji. Należy je przeczytać przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia!



UWAGA!


Przesuwając sprzęt należy korzystać z odpowiedniego uchwytu. Nie wolno ciągnąć za przewody.



OSTRZEŻENIE!

Porażenie prądem elektrycznym! Nie dotykać przedmiotu obrabianego ani głowicy spawalniczej podczas pracy!

5.1 Złącza i elementy sterujące

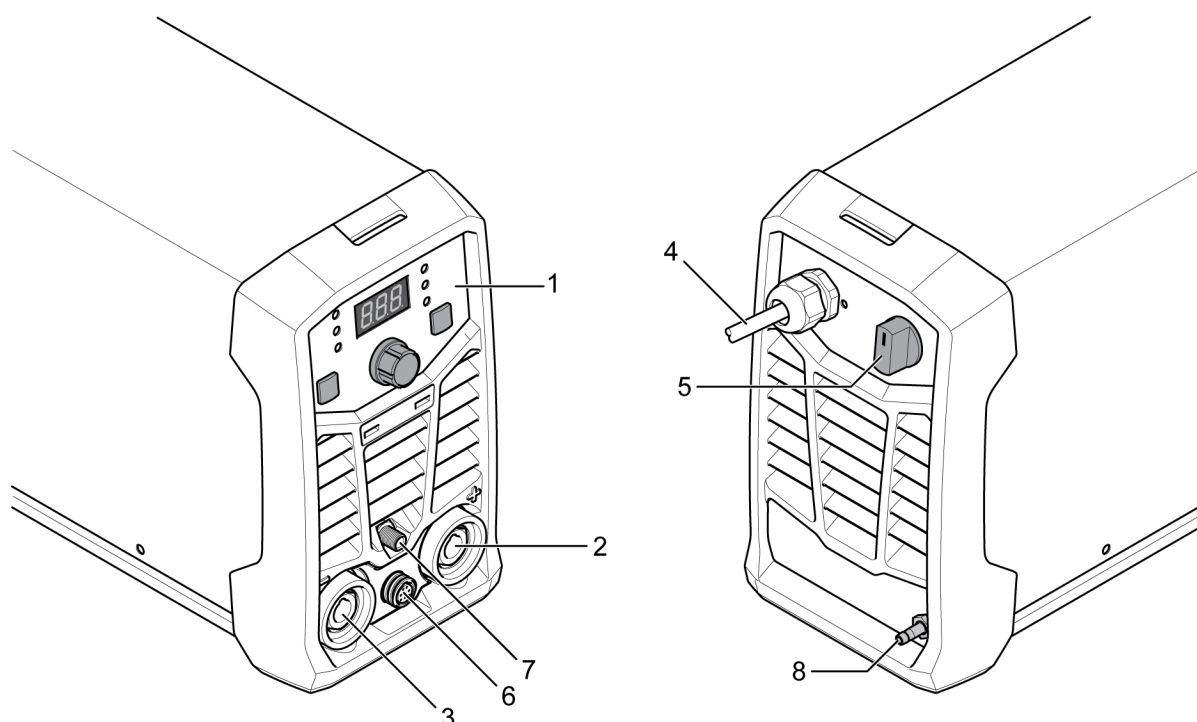

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Panel ustawień | 5. Przełącznik zasilania sieciowego, I/O |
| 2. Dodatni zacisk spawalniczy | 6. Przełącznik TIG / GTAW / zdalne gniazdo |
| 3. Ujemny zacisk spawalniczy | 7. Wyjście doprowadzania gazu |
| 4. Przewód zasilający | 8. Wejście zasilania gazem |

5.2 Przyłączanie przewodów spawalniczego i masowego

Źródło prądu jest wyposażone w dwa gniazda (dodatni zacisk spawalniczy (+) i ujemny zacisk spawalniczy (-)) do podłączenia przewodu spawalniczego i masowego. Gniazdo, do którego podłącza się przewód spawalniczy, zależy od metody spawania lub typu używanej elektrody.

- W przypadku spawania TIG / GTAW uchwyt spawalniczy podłącza się do ujemnego zacisku spawalniczego (-), a przewód masowy do dodatniego zacisku spawalniczego (+).

- W przypadku spawania MMA / SMAW / elektrodą przewód spawalniczy można podłączyć do dodatniego (+) lub ujemnego zacisku spawalniczego (-) w zależności od typu używanej elektrody. Biegunowość połączenia jest podana na opakowaniu elektrod.
- 1) Przewód masowy należy podłączyć do drugiego gniazda źródła prądu.
 - 2) Przymocować klamrę przewodu masowego do przedmiotu obrabianego i zapewnić dobry kontakt między przedmiotem obrabianym i gniazdem przewodu masowego w źródle prądu.

5.3 Włączanie/wyłączanie zasilania



PRZESTROGA!

Nie należy wyłączać źródła prądu w trakcie spawania (z obciążeniem).

- 1) Włączyć zasilanie, ustawiając przełącznik w położenie „ON” (I).
- 2) Wyłączyć urządzenie, ustawiając przełącznik w położenie „OFF” (O).

Jeśli zasilanie zostanie przerwane lub źródło prądu zostanie wyłączone w normalny sposób, programy spawania zostaną zapisane i będą dostępne przy kolejnym uruchomieniu urządzenia.

5.4 Sterowanie wentylatorem

Urządzenie **ET 201iP PRO** jest wyposażone w funkcję sterowania pracą wentylatora. W razie konieczności urządzenie automatycznie wyłącza chłodzenie, gdy nie jest ono potrzebne. Ma to dwie główne zalety: (1) zmniejszenie zużycia energii oraz (2) zminimalizowanie ilości zanieczyszczeń przedostających się do źródła prądu, takich jak pył.



UWAGA!

Wentylator działa tylko wtedy, gdy wymagane jest chłodzenie, i wyłącza się automatycznie, gdy nie jest ono potrzebne.

5.5 Zabezpieczenie termiczne



Źródło zasilania jest wyposażone w zabezpieczenie termiczne chroniące przed przegrzaniem. W przypadku przegrzania spawanie zostaje zatrzymane, wskaźnik przegrzania na panelu zapala się, a na wyświetlaczu pojawia się komunikat o błędzie. Zabezpieczenie jest automatycznie kasowane po znacznym spadku temperatury.

5.6 Funkcje i symbole



Spawanie MMA / SMAW / elektrodą

Spawanie MMA / SMAW / elektrodą określane jest również jako spawanie z wykorzystaniem elektrod otulonych. Podczas zajarzania łuku elektroda topi się, a jej otulina wytwarza żużel ochronny.

W przypadku spawania MMA / SMAW / elektrodą źródło prądu będzie wyposażone w:

- przewód spawalniczy z uchwytem elektrody
- przewód masowy z klamrą

Moc łuku

Arc Force Funkcja mocy łuku określa zmiany prądu towarzyszące zmianom długości łuku podczas spawania. Stosować niską wartość mocy łuku w celu uzyskania łagodnego łuku z mniejszą ilością rozprysków oraz używać wysokiej wartości, aby wytworzyć gorący i opadający łuk.

Moc łuku dotyczy tylko spawania MMA / SMAW / elektrodą.

Gorący start

Hot Start Funkcja gorącego startu tymczasowo zwiększa napięcie przy rozpoczęciu spawania. Użyć tej funkcji, aby zmniejszyć ryzyko powstania niewystarczającego przetopu oraz przywierania i obtarcia elektrody.

Gorący start dotyczy tylko spawania MMA / SMAW / elektrodą.

**Spawanie TIG / GTAW**



Spawanie TIG / GTAW powoduje topienie metalu obrabianego przedmiotu, wykorzystując łuk zajarzony od nietopiącej się elektrody wolframowej. Jeziorko spawalnicze i elektroda są zabezpieczone gazem osłonowym.

W przypadku spawania TIG / GTAW źródło prądu powinno być uzupełnione o:

- uchwyt TIG / GTAW z zaworem gazowym
- butlę z argonem
- regulator butli z argonem
- elektrodę wolframową

To źródło prądu wykorzystuje funkcję **Start LiftArc™**.

Elektrodę wolframową przykładamy do obrabianego przedmiotu i naciskamy spust. Kiedy elektroda zostanie odsunięta od przedmiotu, następuje zajarzenie łuku przy ograniczonym poziomie prądu. Zwolnić przycisk, aby zatrzymać łuk.

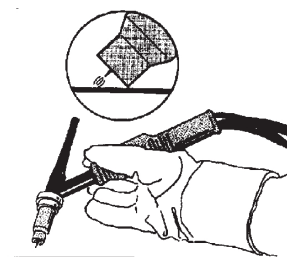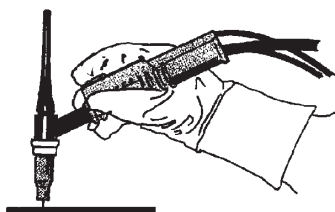**HF start**

Funkcja HF (High Frequency — wysoka częstotliwość) start zajarza łuk za pomocą iskry powstałej w wyniku przybliżenia elektrody wolframowej do obrabianego przedmiotu oraz naciśnięcia spustu na uchwycie TIG / GTAW.

Urządzenie redukujące napięcie (VRD)


VRD Funkcja VRD gwarantuje, że napięcie jałowe nie przekracza 35 V podczas przerwy w spawaniu. Informuje o tym świecąca dioda VRD na panelu. Aby aktywować tę funkcję, należy skontaktować się z technikiem autoryzowanego serwisu firmy ESAB.

**Spawanie impulsowe**

 Spawanie impulsowe to technika stosowana przede wszystkim w celu poprawy kontroli jeziorka spawalniczego i procesu krzepnięcia oraz zminimalizowania zniekształceń materiału poprzez zmniejszenie ilości ciepła. Impulsy prądu dają jeziorku spawalniczemu czas na przynajmniej częściowe zakrzepnięcie między każdym impulsem. Aby skonfigurować spawanie impulsowe, należy zdefiniować parametry: prąd szczytowy, częstotliwość impulsów i prąd bazy. Zakres częstotliwości impulsów wynosi 0,2–100 Hz w trybie MMA i 0,2–500 Hz w trybie TIG.


Wskaźnik trybu spustu

Sterowanie trybem spustu służy do przełączania funkcji spustu uchwytu pomiędzy trybem 2-taktowym (2T) i 4-taktowym (4T) w trybie TIG / GTAW.



Tryb 2T (2-taktowy)

 
Tryb 2T (gdy wskaźnik trybu spustu nie świeci). W tym trybie spust uchwytu musi pozostać wciśnięty, aby wyjście spawania było aktywne. Nacisnąć i przytrzymać spust uchwytu, aby aktywować źródło prądu (spawać). Zwolnić przełącznik spustowy uchwytu, aby przerwać spawanie.



Tryb 4T (4-taktowy)

Tryb 4T (aktywny, gdy wskaźnik trybu spustu świeci). Ten tryb spawania ułatwia głównie wykonywania długich prac spawalniczych i ogranicza zmęczenie operatora. W tym trybie operator może nacisnąć i zwolnić spust uchwytu, a wyjście pozostanie aktywne. Aby dezaktywować źródło prądu, należy ponownie nacisnąć i zwolnić przełącznik spustowy. Taki sposób obsługi eliminuje konieczność trzymania spustu uchwytu przez operatora.

5.7 Panel ustawień

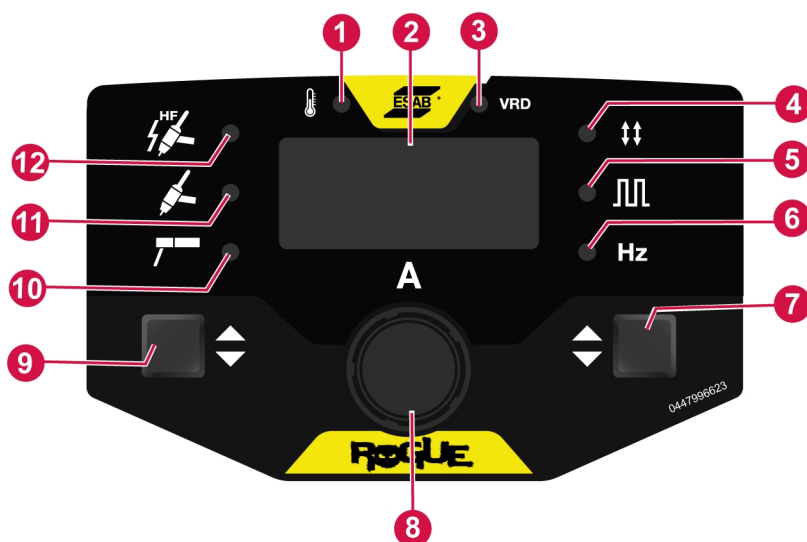

- | | |
|--|--|
| 1. Wskaźnik przegrzania | 7. Przycisk opcji |
| 2. Wyświetlacz | 8. Pokrętło regulacji natężenia prądu spawania oraz pokrętło sterowania funkcjami zaawansowanymi |
| 3. Wskaźnik funkcji VRD (obniżonego napięcia obwodu otwartego) | 9. Przycisk wyboru procesu |
| 4. Wskaźnik trybu spustu | 10. Wskaźnik MMA / SMAW / elektrody |
| 5. Wskaźnik trybu pulsu | 11. Wskaźnik TIG LiftArc™ |
| 6. Wskaźnik częstotliwości | 12. Wskaźnik TIG HF |

Przycisk wyboru procesu (9):

- TIG HF (12)
- TIG LiftArc™ (11)
- MMA / SMAW / elektroda (10)
- Nawigacja
- Wybór parametrów.

Nacisnąć przycisk wyboru procesu (9) i przytrzymać go przez 3 sekundy, aby przejść do menu funkcji zaawansowanych, a następnie nacisnąć go ponownie, aby wybrać odpowiednią wartość.

Po dokonaniu ostatniego wyboru, w przypadku braku zakłóceń przez 5 sekund, menu funkcji zaawansowanych zostanie zamknięte. W funkcjach zaawansowanych powiązanych z trybem impulsowym istnieją pewne parametry, do których można uzyskać dostęp lub które można dostosować dopiero po włączeniu funkcji impulsów w menu funkcji zaawansowanych.

Pokrętko sterowania (8):

Służy do zmiany wartości.

W trybie TIG HF lub LiftArc™:

- Czas przedwypływu gazu (PREG 0–5 s)
- Prąd rozruchowy (IGNA 10–100%)
- Czas narastania prądu (SLPU 0–10 s)
- Czas opadania prądu (SLPD 0–10 s)
- Prąd końcowy (FINA 10–100%)
- Czas powypływu gazu (POSG 0,5–15 s)
- Prąd bazy (BKGA 10–100%)

W trybie MMA / SMAW / elektrody:

- Prąd bazy (BKGA 60–80%)
- Gorący start (HOTS od -10 do +10)
- Moc łuku (ARCF od -10 do +10)
- Elektroda celulozowa (CELL On/Off)

Przycisk opcji (7):

Nacisnąć przycisk opcji (7), aby ustawić następujące wartości:

- Tryb spustu (4): 2-taktowy / 4-taktowy.
- Tryb impulsowy (5): (wł. / wył.).
- Częstotliwość (6): 0,2–100 Hz w trybie MMA / SMAW / elektrody lub 0,2–500 Hz w trybie TIG / GTAW — tylko wtedy, gdy włączony jest tryb impulsowy.

5.8 Przystawka zdalnego sterowania

Podłączyć zdalne sterowanie do przedniej części źródła prądu. Po podłączeniu zdalnego sterowania zostanie ono automatycznie aktywowane. Maksymalne ustawienie źródła prądu zostanie określone za pomocą właściwego przedniego panelu sterowania, niezależnie od ustawień pilota zdalnego sterowania.

6 KONSERWACJA



OSTRZEŻENIE!

Na czas czyszczenia i konserwacji należy odłączyć zasilanie sieciowe.



PRZESTROGA!

Oslony bezpieczeństwa mogą zdejmować wyłącznie osoby przeszkolone z zakresu urządzeń elektrycznych (autoryzowany personel).



PRZESTROGA!

Produkt jest objęty gwarancją producenta. Wszelkie próby prac naprawczych podejmowane przez nieautoryzowane serwisy lub personel powodują utratę ważności gwarancji.



UWAGA!

Regularna konserwacja jest bardzo ważna dla bezpiecznego i niezawodnego działania.



UWAGA!


W warunkach silnego zapylenia należy częściej przeprowadzać czynności konserwacyjne.

Przed każdym użyciem należy upewnić się, że:

- Produkt i przewody nie są uszkodzone,
- Palnik jest czysty i nieuszkodzony.

6.1 Rutynowa konserwacja

Harmonogram konserwacji w normalnych warunkach. Skontrolować sprzęt przed każdym użyciem.

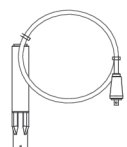Częstotliwość	Zakres konserwacji		
Co 3 miesiące	 Wyczyścić i wymienić nieczytelne etykiety.	 Wyczyścić zaciski spawalnicze.	 Sprawdzić lub wymienić przewody spawalnicze.
Co 6 miesięcy	 Wyczyścić wnętrze urządzenia. Użyć suchego sprężonego powietrza pod niższym ciśnieniem.		

6.2 Czyszczenie źródła prądu

Aby zachować jak najlepszą wydajność i zwiększyć trwałość źródła prądu, należy regularnie czyścić produkt. Częstotliwość czyszczenia jest zależna od:

- procesu spawania;

- czasu trwania łuku;
- środowiska pracy;



PRZESTROGA!

Należy upewnić się, że procedura czyszczenia jest przeprowadzona w odpowiednio przygotowanym miejscu.



PRZESTROGA!

Podczas czyszczenia zawsze używać zalecanego osprzętu ochronnego, takiego jak zatyczki do uszu, okulary ochronne, maski, rękawice i buty ochronne.

- 1) Odłączyć źródło prądu od zasilania sieciowego.
- 2) Otworzyć obudowę i za pomocą odkurzacza usunąć nagromadzony brud, opiłki metalu, żużel i luźny materiał. Powierzchnie bocznika i śruby pociągowej należy utrzymywać w czystości, ponieważ nagromadzenie obcego materiału może zmniejszyć natężenie wyjściowe prądu spawania w urządzeniach spawalniczych.

7 USUWANIE USTEREK

Przed odesłaniem urządzenia do autoryzowanego serwisu należy przeprowadzić następujące kontrole i przeglądy.

- Sprawdzić, czy zasilanie sieciowe jest odłączone przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac naprawczych.

Typ usterki	Działanie naprawcze
Problemy dotyczące spawania — MMA / SMAW / elektroda	Sprawdzić, czy proces spawania jest ustawiony na tryb MMA / SMAW / elektroda.
	Sprawdzić, czy przewód spawalniczy i masowy zostały prawidłowo podłączone do źródła zasilania.
	Upewnić się, że zacisk masowy ma prawidłowy styk z obrabianym elementem.
	Sprawdzić, czy używane są prawidłowe elektrody oraz biegunowość. Sprawdzić biegunowość elektrod.
	Sprawdzić, czy ustawiono odpowiednie natężenie prądu spawania (A).
	Dostosować wartości mocy łuku oraz gorącego startu.
Problemy dotyczące spawania — TIG / GTAW	W razie potrzeby sprawdzić, czy proces spawania ma ustawiony tryb LiftArc™ TIG / GTAW.
	Sprawdzić, czy uchwyt TIG / GTAW i przewód masowy zostały prawidłowo podłączone do źródła prądu.
	Upewnić się, że zacisk masowy ma prawidłowy styk z obrabianym elementem.
	Upewnić się, czy przewód uchwytu TIG / GTAW jest podłączony do ujemnego zacisku spawalniczego.
	Upewnić się, że gaz osłonowy, przepływ gazu, natężenie prądu spawania, umiejscowienie palniczki do spawania, średnica elektrody i tryb spawania źródła prądu są prawidłowe.
Brak łuku	Sprawdzić, czy przełącznik zasilania elektrycznego został włączony.
	Sprawdzić, czy wyświetlacz jest włączony, aby upewnić się, że urządzenie jest zasilane.
	Sprawdzić, czy panelu ustawień wyświetla prawidłowe wartości.
	Sprawdzić, czy przewody spawalniczy i masowy zostały prawidłowo podłączone.
	Sprawdzić bezpieczniki zasilania elektrycznego.
Przerwanie prądu spawania podczas spawania	Sprawdzić, czy kontrolka LED dotycząca przegrzania (zabezpieczenia termicznego) na panelu ustawień jest włączona.
	Kontynuować czynności usuwania usterek opisane w sekcji „Brak łuku”.

Typ usterki	Działanie naprawcze
Zabezpieczenie termiczne często się załącza	Upewnić się, że napięcie spawania zalecanego cyklu pracy nie zostało przekroczone.
	Zapoznać się z sekcją „Cykl pracy” źródła prądu dostępną w rozdziale Sekcja 3 "Dane techniczne", strona 10.
	Upewnić się, że wloty lub wyloty powietrza nie są zatkane.
	Wyczyścić wnętrze urządzenia, stosując rutynowe metody konserwacji.

8 ZAMAWIANIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH



PRZESTROGA!

Prace naprawcze i elektryczne powinny być wykonywane przez technika autoryzowanego serwisu firmy ESAB. Należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne i eksploatacyjne firmy ESAB.


Urządzenie **Rogue ET 201iP PRO** zaprojektowano i przetestowano zgodnie z międzynarodowymi i europejskimi normami **EN60974-1** i **IEC 60974-1**. Po zakończeniu prac serwisowych lub naprawczych wykonująca je osoba odpowiada za zapewnienie dalszej zgodności produktu z powyższymi normami.

Części zamienne oraz części eksploatacyjne można zamawiać przez lokalnego dealera firmy ESAB, patrz strona esab.com. Przy składaniu zamówienia należy podać typ produktu, numer seryjny, oznaczenie i numer części zamiennej według listy części zamiennych. Ułatwi to wysyłkę i umożliwi prawidłową dostawę.

Od numeru seryjnego HA430-xxxx-xxxx



NUMERY ZAMÓWIENIOWE






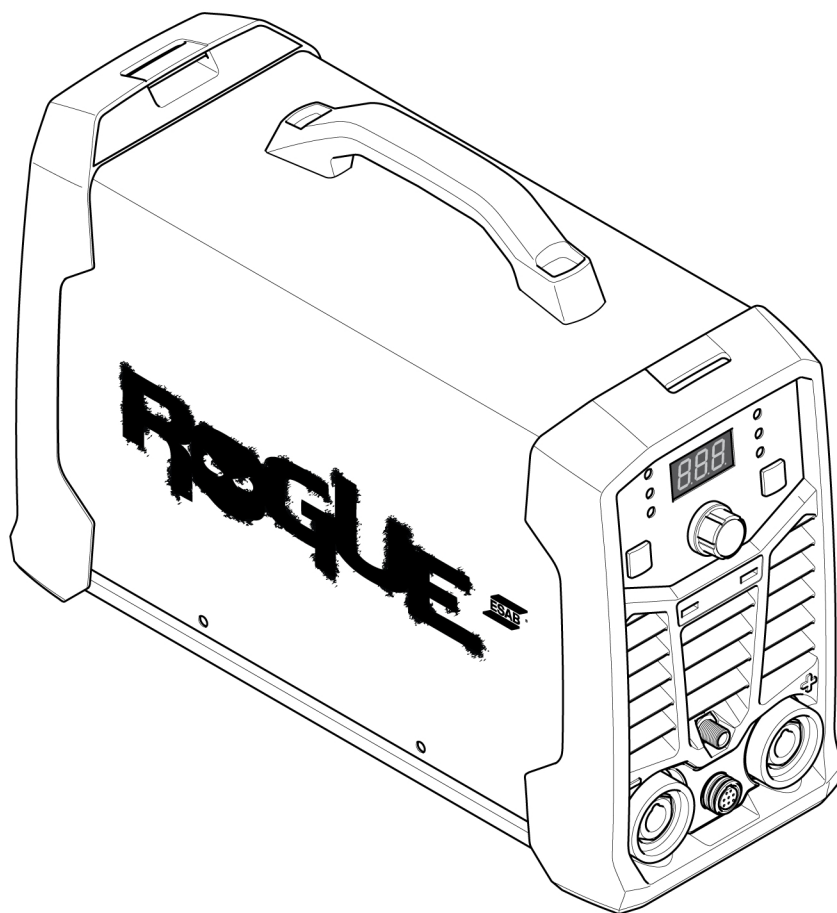


Ordering number	Denomination	Type	Notes
0705 002 010	Power source	Rogue ET 201iP PRO	CE
0705 002 015	Power source	Rogue ET 201iP PRO	UAE
0705 002 025	Power source	Rogue ET 201iP PRO	SEA
0448 525 *	Instruction manual		

Trzy ostatnie cyfry numeru dokumentu podręcznika określają jego wersję. Z tego względu w tym dokumencie zastępuje się je znakiem *. Należy korzystać z instrukcji obsługi z numerem seryjnym lub wersją oprogramowania odpowiednimi dla danego produktu. Patrz pierwsza strona instrukcji.

Dokumentacja techniczna jest dostępna w internecie pod adresem www.esab.com

AKCESORIA

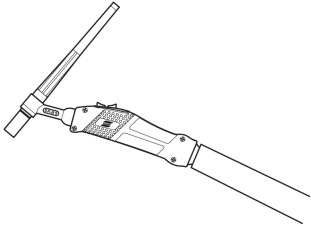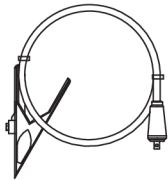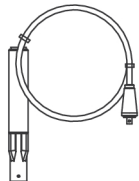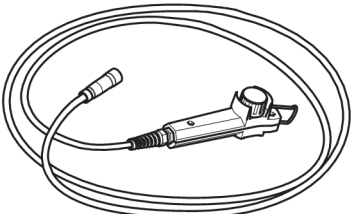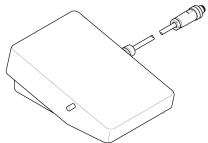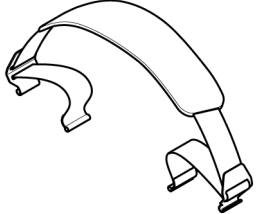TIG / GTAW torches		
0700 025 588	TIG / GTAW Torch, SR-B 26, 4 m	
0700 025 581	TIG / GTAW Torch, SR-B 26, 8 m	
0700 025 589	TIG / GTAW Torch, SR-B 26FX-R, 4 m Remote	
0700 025 590	TIG / GTAW Torch, SR-B 26FX-R, 8 m Remote	
Return cable kits		
0700 006 901	Return cable kit, OKC 50, 3 m	
0700 006 885	Return cable kit, OKC 50, 5 m	
0700 006 900	Electrode holder Handy, 200 A with 25 mm ² , 3 m, OKC 50	
0700 500 084	Remote control, MMA / SMAW / Stick 4	
W4014450	Foot pedal, with 4,5 m (15 ft) cable, 8 PIN	
0700 500 086	Shoulder strap	

A WORLD OF PRODUCTS AND SOLUTIONS.



Informacje kontaktowe można znaleźć na stronie <http://esab.com>

ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00

manuals.esab.com

